

故障指示及对策

显示符号	异常现象说明	可能的故障原因	对策
SC	短路故障	<ol style="list-style-type: none"> 1.加速太快; 2.IGBT 内部损坏; 3.干扰引起误动作; 4.接地是否良好。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.增大加速时间; 2.寻求支援; 3.检查外围设备是否有强干扰源。
OC1	加速运行过电流	<ol style="list-style-type: none"> 1.加速太快; 2.输入电源电压偏低; 3.变频器功率偏小; 4.矢量控制时没有进行参数学习; 5.手动转矩提升或 V/f 曲线不合适; 6.启动时电机在旋转中; 7.变频器输出回路存在短路。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.增大加速时间; 2.检查输入电源; 3.选用功率大一档的变频器; 4.进行参数自学习; 5.调整手动提升转矩或 V/f 曲线; 6.选择速度追踪或等电机停止后启动; 7.排除外围故障。
OC2	减速运行过电流	<ol style="list-style-type: none"> 1.减速太快; 2.负载惯性转矩大; 3.变频器功率偏小; 4.矢量控制时没有进行参数学习; 5.变频器输出回路存在短路。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.增大减速时间; 2.外加合适的能耗刹车组件; 3.选用功率大一档的变频器; 4.进行参数自学习; 5.排除外围故障。
OC3	恒速运行过电流	<ol style="list-style-type: none"> 1.负载发生突变或异常; 2.输入电源电压偏低; 3.变频器功率偏小; 4.矢量控制时没有进行参数学习; 5.变频器输出回路存在短路。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.检查负载或减小负载的突变; 2.检查输入电源; 3.选用功率大一档的变频器; 4.进行参数自学习; 5.排除外围故障。
OU1	加速运行过电压	<ol style="list-style-type: none"> 1.输入电压异常; 2.瞬间停电后,对旋转中电机实施再启动。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.检查输入电源; 2.避免停机再启动。
OU2	减速运行过电压	<ol style="list-style-type: none"> 1.减速太快; 2.负载惯量大; 3.输入电压异常; 	<ol style="list-style-type: none"> 1.增大减速时间; 2.增大能耗刹车组件; 3.检查输入电源。
OU3	恒速运行过电压	<ol style="list-style-type: none"> 1.输入电压发生异常变动; 2.负载惯量大。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.安装输入电抗器; 2.外加合适的能耗刹车组件。

显示符号	异常现象说明	可能的故障原因	对策
Uu	母线欠压	<ol style="list-style-type: none"> 1.输入电源电压偏低； 2.瞬间停电； 3.电路板异常。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.检查输入电源 2.复位故障 3.寻求服务
oL2	变频器过载	<ol style="list-style-type: none"> 1.加速太快； 2.对旋转中的电机实施再启动； 3.输入电源电压过低； 4.负载过大。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.增大加速时间； 2.避免停机再启动； 3.检查输入电源电压； 4.选择功率更大的变频器。
oL1	电机过载	<ol style="list-style-type: none"> 1.输入电源电压过低； 2.电机额定电流设置不正确； 3.电机堵转或负载突变过大； 4.大马拉小车。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.检查输入电源电压； 2.重新设置电机额定电流； 3.检查负载，调节转矩提升量； 4.选择合适的电机。
oL3	电机过载 2	<ol style="list-style-type: none"> 1.电机堵转或负载过大； 2.保护参数设置不当。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.检查负载； 2.设置合适保护参数。
SPo	输出侧缺相	U/T1、V/T2、W/T3 输出缺相 (或负载三相严重不对称)	<ol style="list-style-type: none"> 1.检查输出配线； 2.检查电机及电缆
oH2	模块过热	<ol style="list-style-type: none"> 1.变频器瞬间过流； 2.输出三相有相间或接地短路； 3.风道堵塞或风扇损坏； 4.环境温度过高； 5.控制板连线或插件松动； 6.辅助电源损坏，驱动电压欠压； 7.功率模块桥臂直通； 8.控制板异常。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.参见过流对策； 2.重新配线； 3.疏通风道或更换风扇； 4.降低环境温度； 5.检查并重新连接； 6.寻求服务； 7.寻求服务； 8.寻求服务。
EF	外部故障	MI 外部故障输入端子动作	检查外部设备输入
CE	通讯故障	<ol style="list-style-type: none"> 1.波特率设置不当； 2.采用串行通讯的通讯错误； 3.通讯长时间中断。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.设置合适的波特率； 2.按 STOP/RESET 键复位，寻求服务； 3.检查通讯接口配线。
IE	电流检测 电路故障	<ol style="list-style-type: none"> 1.控制板连接器接触不良； 2.辅助电源损坏； 3.霍尔器件损坏； 4.放大电路异常。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.检查连接器，重新插线； 2.寻求服务； 3.寻求服务； 4.寻求服务。

显示符号	异常现象说明	可能的故障原因	对策
SC	电机对地短路故障	电机对地短路	检查电机或更改电缆、电机。
EEP	EEPROM 读写故障	1.控制参数的读写发生错误； 2.EEPROM 损坏。	1.按 STOP/RESET 键复位，寻求服务； 2.寻求服务。
Eond	累计运行时间到达故障	累计运行时间达到设定值；	使用参数初始化功能清除记录信息
E ind	累计上电时间到达故障	累计上电时间达到设定值；	使用参数初始化功能清除记录信息
oLL	掉载故障	变频器运行电流小于 11-64	检查负载或 11-64、11-65 参数是否符合实际工况
P idE	PID 反馈断线故障	1.PID 反馈断线； 2.PID 反馈源消失。	1.检查 PID 反馈信号线； 2.检查 PID 反馈源。
CLb	逐波限流故障	1.负载是否过大或发生电机堵转 2.变频器功率偏小	1.减小负载并检查电机及机械情况 2.选用功率大一档的变频器
End			联系服务商
EB	充电电阻故障	1.输入电源是否异常。	1.检查输入电源。
E42	上电初始化异常	1.输入电源是否异常； 2.电源或器件损坏。	1.检查电源； 2.寻求服务。